


PJRC160

SNOERLOZE BETONSTAALKNIPPER

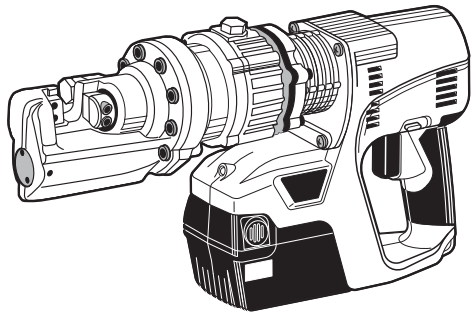

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR BEDIENING EN ONDERHOUD

Oorspronkelijke taal: Engels



WAARSCHUWING

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT, ZODAT U ZICH BEWUST BENT VAN DE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES BIJ HET APPARAAT, ZODAT U ZE LATER NOG KUNT RAADPLEGEN.

INDEX

NEDERLANDS pagina 5 t/m 16

EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT pagina 23

www.max-europe.com


DEFINITIE VAN SIGNAALWOORDEN

WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, mits niet vermeden, kan resulteren in de dood of ernstige verwondingen.


LET OP!: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, mits niet vermeden, kan resulteren in lichte of matige verwondingen.

OPMERKING: Benadrukt belangrijke informatie.


Afb. A

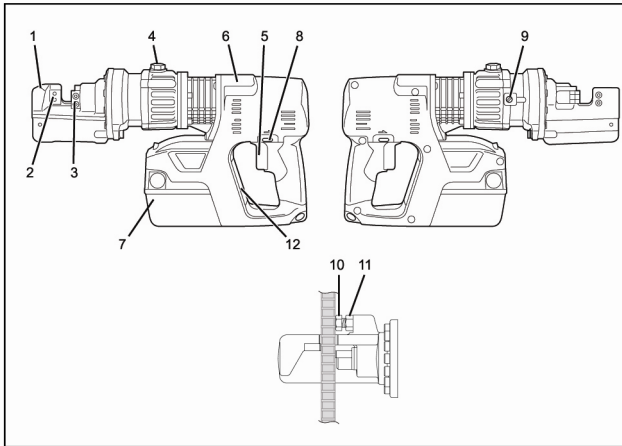


Afb. B

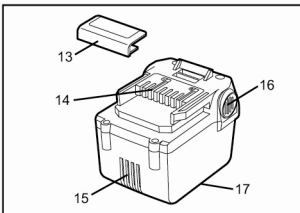


Afb. C

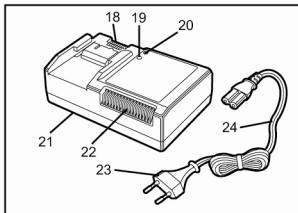


Afb. D

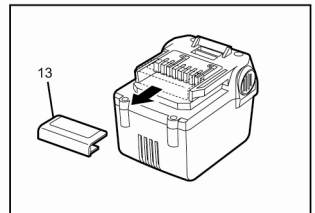


Afb. E

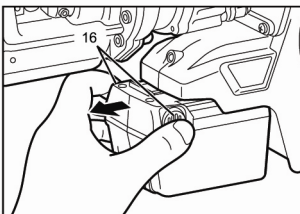


Afb. F

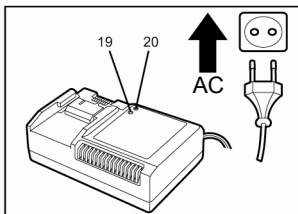


Afb. G

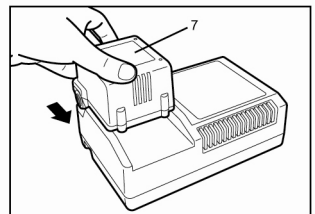


Afb. H

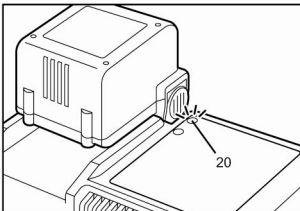


Afb. I

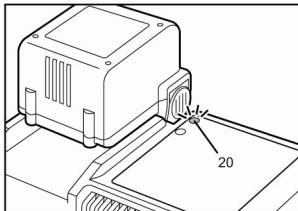


Afb. J

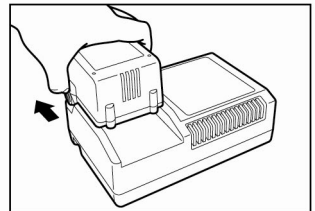


Afb. K

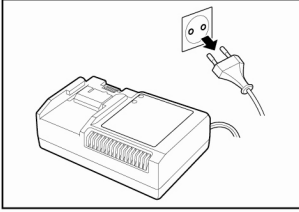


Afb. L

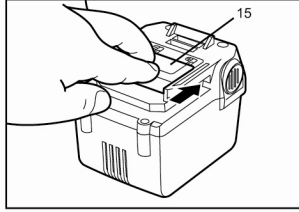


Afb. M

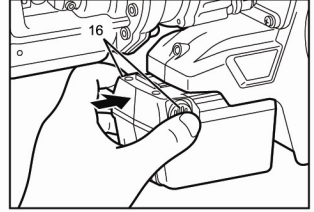


Afb. O

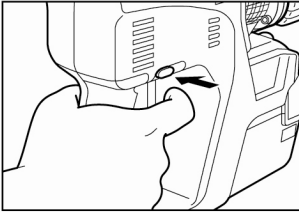


Afb. P

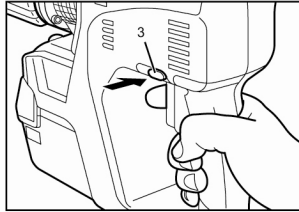


Afb. Q

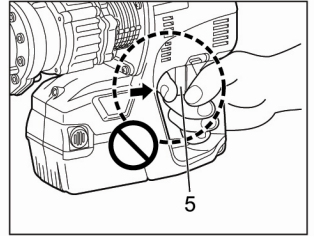


Afb. R

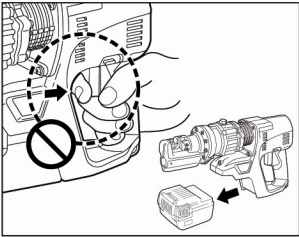


Afb. S

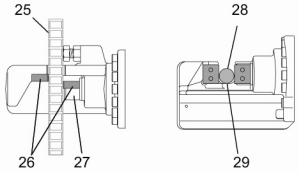


Afb. T

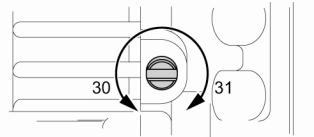


Afb. U

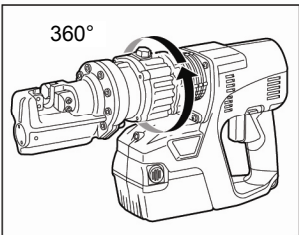

Afb. V

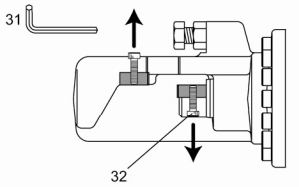

Afb. W

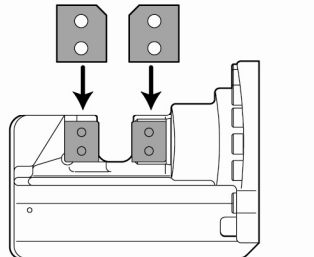

NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR BEDIENING EN ONDERHOUD

INDEX

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP	5
2. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN BETONSTAALKNIPPER	8
3. TECHNISCHE GEGEVENS	10
4. GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR ACCU	12
5. BEDIENINGSINSTRUCTIES.....	15
6. ONDERHOUD	16
7. OPSLAG	16

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



WAARSCHUWING

LEES ALLE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN ALLE INSTRUCTIES.

Het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot stroomschokken, brand en/of ernstig letsel. **Bewaar alle waarschuwingen en instructies, zodat u ze later nog kunt raadplegen.** De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar het apparaat dat (met snoer) op netstroom of (zonder snoer) op een accu werkt.

1. VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

- Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed verlicht is. Rommelige of donkere werkplekken werken ongelukkig in de hand.
- Gebruik elektrische gereedschappen niet in explosieve atmosferen, bijvoorbeeld daar waar brandbare vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn. Elektrische gereedschappen produceren vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt. U kunt de controle over het apparaat verliezen als u wordt afgeleid.

2. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- Stekkers van elektrische gereedschappen moeten bij het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik bij geaarde elektrische gereedschappen geen verloopstekkers. Het risico op stroomschokken is kleiner bij niet-veranderde stekkers en bijpassende stopcontacten.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals pijpen, radiatoren, grote fornuizen en koelkasten. Het risico op stroomschokken is groter als uw lichaam geaard is.
- Stel elektrische gereedschappen niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Het risico op stroomschokken is groter wanneer water een elektrisch apparaat binnendringt.

- Ga voorzichtig om met het stroomsnoer. Draag of sleep het apparaat nooit aan het stroomsnoer en haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het stroomsnoer te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hittebronnen, olie, scherpe randen en bewegende delen. Het risico op stroomschokken is groter als het stroomsnoer beschadigd raakt of in de knoop zit.
- Gebruik een geschikt verlengsnoer als u het elektrische gereedschap buitenshuis gebruikt. Het risico op stroomschokken is kleiner als u een stroomsnoer hebt dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.



- Gebruik het elektrische gereedschap niet in de regen, in de buurt van opspattend water of in een natte/vochtige omgeving. Het risico op stroomschokken, gevaarlijke defecten en oververhitting is groter bij gebruik van het apparaat in dergelijke omstandigheden. Als gebruik van elektrisch gereedschap op een vochtige locatie niet kan worden vermeden, zorg dan voor een stroomtoevoer met aardlekschakelaar. Het risico op stroomschokken is kleiner bij toepassing van een aardlekschakelaar.

3. PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand tijdens het gebruik van elektrische gereedschappen. Gebruik geen elektrisch gereedschappen wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen verkeert. Een moment van onachtzaamheid tijdens het gebruik van elektrische apparatuur kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.



- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril. Het risico op persoonlijk letsel is kleiner wanneer u beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, veiligheidsschoenen met antislipzool, helmen, gehoorbescherming en handbescherming gebruikt op de juiste wijze voor de betreffende omstandigheden.
- Voorkom dat het apparaat per ongeluk aanslaat. Controleer of de schakelaar uit staat voordat u het apparaat aansluit op het stroomnet en/of de accu plaatst, of voordat u het apparaat oppakt of draagt. Ongelukken worden in de hand gewerkt wanneer u een elektrisch gereedschap draagt met uw vinger op de schakelaar of het aansluit op de stroomtoevoer terwijl de schakelaar op 'aan' staat.
- Verwijder eventuele stelsleutels of spanners voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een spanner of een stelsleutel die op een draaiend deel van het gereedschap zit, kan leiden tot persoonlijk letsel.
- Reik niet buiten uw macht. Bewaar te allen tijde uw evenwicht en let op waar en hoe u staat. Hierdoor hebt u in onverwachte situaties meer controle over het gereedschap.
- Draag geschikte werkkleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen terechtkomen.
- Als apparaten voor het afzuigen en verzamelen van stof worden toegepast, zorg er dan voor dat deze apparaten correct worden aangesloten en gebruikt. Gebruik van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde gevaren terugdringen.

4. GEBUIK EN BEHANDELING VAN ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN

- Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste gereedschap voor de bestemde toepassing. Het juiste gereedschap werkt beter en veiliger voor toepassingen waarvoor het is ontworpen.
- Gebruik het elektrische gereedschap niet als het apparaat niet met de schakelaar aan en uit kan worden gezet. Elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.
- Neem de stekker uit het stopcontact en/of haal de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het apparaat aanpast, toebehoren verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico dat het apparaat per ongeluk aangezet wordt.
- Berg elektrische gereedschappen die niet gebruikt worden op buiten bereik van kinderen. Let erop dat deze

apparaten niet worden bediend door personen die niet bekend zijn met deze apparatuur of met deze instructies.

Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.

- **Onderhoud elektrische gereedschappen goed. Controleer of bewegende delen correct zijn uitgelijnd en niet blokkeren; controleer de onderdelen ook op breuk en andere omstandigheden die het functioneren van het apparaat kunnen beïnvloeden. Als het elektrische gereedschap beschadigd is, laat het dan repareren voordat u het gebruikt.** Veel ongelukken met elektrische gereedschappen worden veroorzaakt door slecht onderhoud.
- **Zorg ervoor dat snijwerktuigen scherp en schoon blijven.** Goed onderhouden snijwerktuigen met scherpe snijranden lopen minder vaak vast en zijn gemakkelijker op een verantwoorde manier te gebruiken.
- **Gebruik het elektrische gereedschap, toebehoren, opzetstukken, enz. in overeenstemming met deze instructies en houd daarbij rekening met de werk-omstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Gebruik van het gereedschap voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is, kan leiden tot gevaarlijke situaties.

5. GEBRUIK EN BEHANDELING VAN GEREEDSCHAPPEN MET ACCU'S



- **WERP ACCU'S NIET IN HET VUUR OF IN HET WATER.** Accu's dienen op een milieuvriendelijke manier te worden ingezameld, gerecycled of verwerkt.



- **BESCHERM DE ACCU TEGEN HITTE, EVENALS TEGEN CONSTANTE ZONNESTRALING EN VUUR.** Hitte kan leiden tot exploderen van de accu.



- **LAAD DE ACCU OP BIJ EEN OMGEVINGSTEMPERATUUR TUSSEN 5 °C EN 40 °C.**



- **GOOI ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN NIET WEG MET HET HUISHOUDELIJK AFVAL.** Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie van deze richtlijn in het nationale recht, moeten elektrische gereedschappen die niet langer bruikbaar zijn, gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt.
- **DEFECTE OF LEGE ACCU'S MOETEN WORDEN GERECYCLED CONFORM RICHTLIJN 2006/66/EG.**
- **Laad de accu alleen op met een door de fabrikant gespecificeerde oplader.** Een oplader die geschikt is voor een bepaalde soort accu, kan brandgevaar opleveren bij het opladen van een ander soort accu.
- **Gebruik elektrische gereedschappen alleen met speciaal daarvoor bedoelde accu's.** Gebruik van andere accu's kan leiden tot brandgevaar of lichamelijk letsel.
- **Als een accu niet wordt gebruikt, houd deze dan uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die de accupolen met elkaar kunnen verbinden.** Kortsluiten van de accupolen kan leiden tot brandwonden of brand.
- **Bij ruwe behandeling kan de accu openbarsten waardoor er vloeistof uit de accu kan lopen; vermijd contact hiermee. Als u toch in contact komt met de vloeistof, spoel deze dan af met water. Zoek onmiddellijk medische hulp als de vloeistof in de ogen komt.** Vloeistof uit de accu kan huidirritatie of brandwonden veroorzaken.

6. ONDERHOUD

- **Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een bevoegde reparateur die uitsluitend identieke vervangende onderdelen gebruikt.** Dit garandeert de veiligheid van het gereedschap.

2. VEILIGHEIDS- WAARSCHUWINGEN BETONSTAALKNIPPER



- 1. HOUD UW HANDEN UIT DE BUURT VAN BEWEGENDE DELEN.**
- 2. HOUD UW HANDEN UIT DE BUURT VAN DE TREKKER EN VERWIJDER DE ACCU IN DE VOLGENDE GEVALLEN: ALS U DE SNIJMESSEN VERVANGT; ALS HET APPARAAT NIET CORRECT FUNCTIONEERT; OF ALS HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT.**

Als u in dergelijke situaties niet de accu verwijdert, kan dit leiden tot defecten of schade.
- 3. BRENG NOOIT WIJZIGINGEN AAN HET GEREEDSCHAP AAN.**

Wijzigingen aan het apparaat tasten de prestaties en de gebruiksveiligheid aan. Daarnaast kunnen ze leiden tot ernstig letsel en het vervallen van de garantie.
- 4. ZORG ERVOOR DAT HET GEREEDSCHAP ALTIJD IN GOEDE GEBRUIKSTOESTAND VERKEERT (CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF ALLE SCHROEVEN GOED VASTZITTEN).**

Houd voor gebruiksveiligheid en goede prestaties het apparaat vrij van slijtage en beschadigingen. Bij normaal gebruik produceert het apparaat trillingen. Hierdoor kunnen schroeven losstrillen, wat kan leiden tot schade aan het apparaat of ernstig lichamenlijk letsel. Zorg er ook voor dat de handgreep van het apparaat droog en schoon blijft en met name niet wordt vervuild door olie of vet.
- 5. LAAT HET GEREEDSCHAP VOOR GEBRUIK ENKELE MINUTEN OPWARMEN.**

Bij koud weer of wanneer het lange tijd niet is gebruikt, kan de interne smering van het apparaat onvoldoende zijn. Warm in dergelijke omstandigheden het apparaat op door het enkele minuten zonder belasting te laten werken. Indien de interne smering onvoldoende is, functioneert het apparaat mogelijk niet optimaal.
- 6. LET ER OP DAT ER NIEMAND BENEDEN U STAAT ALS U HET GEREEDSCHAP OP GROTERE HOOGTE GEBRUIKT.**

Deze personen lopen risico op ernstig letsel.

- 7. HOUD HET GEREEDSCHAP STEVIG VAST MET BEIDE HANDEN.**

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig lichamenlijk letsel.
- 8. LAAT HET GEREEDSCHAP NIET LOS TERWIJL HET IS INGESCHAKELD.**

Gebruik het apparaat alleen wanneer u het vasthoudt.
- 9. GEBRUIK ALLEEN DE TOEGELATEN ACCU.**

Gebruik uitsluitend de accu MAX JPL925. Het aansluiten van het apparaat op een andere voedingsbron zoals een oplaadbare batterij, een droge batterij of een autoaccu kan het apparaat beschadigen of defect maken, oververhitten of zelfs vlam doen vatten. Sluit dit apparaat niet aan op een andere voedingsbron dan de MAX-accu JPL925.
- 10. LAAD VOOR DE BESTE PRESTATIES DE ACCU VOLLEDIG OP VOOR GEBRUIK.**

Door zelfontlading kan een nieuwe accu of een accu die langere tijd niet is gebruikt, ontladen zijn. Deze dient volledig opgeladen te worden. Laad voor gebruik van het apparaat de accu op met de bijbehorende acculader MAX JC928.
- 11. BLOKKEER HET VENTILATIEGAT VAN HET GEREEDSCHAP NIET. STEEK OF PLAATS GEEN VOORWERPEN IN HET VENTILATIEGAT.**


Het apparaat kan oververhit raken, rook produceren of defect raken. Dit is zeer gevaarlijk, aangezien er kleine deeltjes uit het apparaat kunnen springen.
- 12. GEBRUIK HET GEREEDSCHAP NIET CONTINU GEDURENDE LANGERE TIJD.**

Temperatuur van motor en olie kunnen daardoor stijgen tot een punt waarop het apparaat niet meer correct kan functioneren.
- 13. LAAT HET GEREEDSCHAP NIET VALLLEN.**

Dit kan leiden tot beschadiging en defecten. Let extra op wanneer u op grotere hoogte werkt, zodat de gebruiksomgeving en personen in de buurt geen risico lopen.
- 14. GEBRUIK ALLEEN GESPECIFICEERDE SNIJMESSEN EN ACCESSOIRES.**

Niet door de fabrikant goedgekeurde snijmesses en accessoires kunnen niet alleen leiden tot storingen aan het apparaat, maar ook tot ongevallen of lichamenlijk letsel.
- 15. GEBRUIK ALLEEN DE GESPECIFICEERDE HYDRAULISCHE OLIE.**

Gebruik van niet door de fabrikant goedgekeurde olie kan leiden tot storingen aan het apparaat en gebrekkige prestaties, waardoor het apparaat beschadigd kan raken.

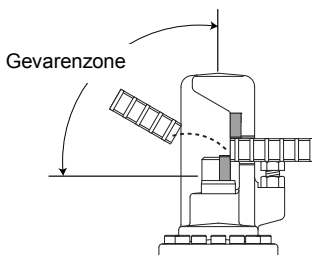

16. BIJ HET KNIPPEN VAN KORTE STUKKEN BETONSTAAL KAN HET AFGEKNIPTE DEEL WEGSPRINGEN, ZOALS DE BOVENSTAANDE AFBEELDING TOONT. LET ER DAAROM BIJ HET KNIPPEN VAN BETONSTAAL OP DAT ZICH NIEMAND IN DE MOGELIJKE GEVARENZONE BEVINDT.

17. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET LADEN VAN ACCU'S

1 Gebruik uitsluitend de Max-acculader JC928 en de Max-accu JPL925.

Gebruik van andere accu's/acculaders kan leiden tot oververhitting van de accu of brand, waardoor ernstig letsel kan ontstaan.

2 Sluit de oplader aan op een stopcontact met een spanning van 100 - 240 VAC.

Gebruik van andere voltages kan leiden tot oververhitting of onvoldoende opladen van de accu, waardoor ernstig letsel kan ontstaan.

3 Gebruik nooit een transformator.

4 Sluit de acculader nooit aan op een gelijkstroom-motorgenerator.

Dit kan leiden tot een defecte lader of beschadiging door oververhitting.

5 Laad de accu niet op in de regen, in de buurt van opspattend water of in een vochtige omgeving.

De acculader is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het opladen van een vochtige of natte accu kan leiden tot stroomschokken of kortsluiting, met brand en bijkomende schade als mogelijk resultaat.

6 Raak het stroomsnoer of de stekker niet aan met een natte hand of handschoen.

Dit kan leiden tot stroomschokken met lichamelijk letsel als gevolg.

7 Plaats geen doek of andere afdekking op de acculader tijdens het opladen van de accu.

Dit leidt tot oververhitting van de oplader, met brandschade als mogelijk resultaat.

8 Houdt de accu en de acculader uit de buurt van hittebronnen en vlammen.

9 Laad de accu niet op in de buurt van brandbare stoffen.

10 Voer het opladen uit op een plaats met goede ventilatie.

Plaats de oplader tijdens het opladen niet in direct zonlicht.

11 Gebruik de oplader niet continu.

Geef de oplader tussen oplaadbeurten 15 minuten pauze; dit voorkomt functionele storingen.

12 Laat niets de ventilatiegaten of de contactdoos van de accuhouder blokkeren; dit kan leiden tot stroomschokken of functionele storingen.

Zorg ervoor dat de oplader tijdens het gebruik vrij is van stof of andere verontreinigingen.

13 Ga voorzichtig met het stroomsnoer om.

Draag de oplader niet aan het stroomsnoer. Trek niet aan het stroomsnoer om de stekker uit een stopcontact te trekken; hierdoor kunnen de stroomaders breken of kan kortsluiting ontstaan. Laat het stroomsnoer niet in contact komen met scherpe gereedschappen, hete stoffen, olie of vet. Laat een beschadigd stroomsnoer repareren of vervangen.

14 Probeer geen niet-oplaadbare accu's of batterijen op te laden met deze oplader.

15 Deze oplader is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen met een beperking.

16 Zorg ervoor dat kinderen niet met de oplader spelen: houd toezicht op hen.

17 Plaats een beschermkap op de contactpunten van de accu.

Dek de contactpunten van de accu af wanneer de accu niet wordt gebruikt, om kortsluiting van de polen te voorkomen. Houd de accu uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die de accupolen met elkaar kunnen verbinden.

18 Bewaar het apparaat tijdens de zomer niet in een voertuig of in direct zonlicht. Opslag bij hoge temperaturen kan de accu beschadigen.

19 Berg geen volledig ontladen accu op. Een accu kan beschadigd raken doordat hij in ontladen toestand uit het apparaat wordt genomen en gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. Laad de accu direct na het ontladen weer op.

3. TECHNISCHE GEGEVENS

1. ONDERDELEN (zie afbeeldingen A, B en C)

Afb. A	1	KOP
	2	SNIJMESSEN
	3	KNIPSTANG
	4	OLIEVULBOUT
	5	TREKKER
	6	MOTOR
	7	ACCU JPL925
	8	VEILIGHEIDSGRENDEL
	9	VENTIELBOUT
	10	STELBOUT
	11	BORGMOER
	12	SPECIFICATIELABEL

Afb. B	13	ACCU-BESCHERMKAP
	14	ACCU-CONTACTPUNTEN
	15	VENTILATIESLEUVEN
	16	VERGRENDELING
	17	SPECIFICATIELABEL
Afb. C	18	INVOERPUNT ACCU
	19	LED (ORANJE) OPLAADSTATUS-INDICATOR
	20	LED (ROOD/GROEN) OPLAADSTATUS-INDICATOR
	21	SPECIFICATIELABEL
	22	VENTILATIESLEUVEN
	23	STROOMSNOER
	24	CE/VDE-GEKEURDE STEKKER

2. SPECIFICATIES APPARAAT

PRODUCTNR.	PJRC160
GEWICHT	7,6 kg (incl. accu)
HOOGTE	228 mm
BREEDTE	100 mm
LENGTE	389 mm
HYDRAULISCHE OLIE	ISO VG46
VOLTAGE/ACCU	25,2 V, Li-ion-accu JPL925
MAX. KNIPDIAMETER	φ16 mm (nr. 5)
MOTOR	Borstelloze DC-motor
GEBRUIKS-TEMPERATUUR	-5 °C tot 40 °C
LUCHTVOCHTIGHEID BIJ GEBRUIK	Max. 80% RV

<Acculader>

PRODUCTNAAM	MAX lader voor lithium-ion-accu's
PRODUCTNR.	JC928 (CE)
VOEDING	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,62-0,68 A
OUTPUT	7,2/10,8/14,4 V DC, 7 A 18/21,6/25,2/28,8 V DC, 3,9 A
GEWICHT	1,6 kg
GEBRUIKSTEMPERATUUR	5 °C tot 40 °C
LUCHTVOCHTIGHEID BIJ GEBRUIK	Max. 80% RV

<Accu>

PRODUCTNAAM	MAX lithium-ion-accu
PRODUCTNR.	JPL925
ACCUTYPE	Lithium-ion
NOMINALE SPANNING	25,2 V DC
NOMINALE CAPACITEIT	3,0 Ah (3.000 mAh)
OPLAADTIJD (IN COMBINATIE MET JC928 (CE))	Snelladen - ca. 35 min. (ca. 90% van max. capaciteit) Volledig laden - ca. 45 min. bij 25 °C (100% van max. capaciteit)
ACCESSOIRES	Beschermkap (preventie kortsluiting)
GEWICHT	0,9 kg
TEMPERATUUR BIJ OPLADEN	5 °C tot 40 °C
GEBRUIKSTEMPERATUUR	-5 °C tot 40 °C
LUCHTVOCHTIGHEID BIJ GEBRUIK	Max. 80% RV

ACCULADER:

Gebruik uitsluitend de toegelaten acculader, type MAX JC928.

3. TECHNISCHE GEGEVENS

① GELUID

Typische A-gewogen geluidsniveaus zoals bepaald conform EN60745-2-6:

- Geluidsdrukniveau (L_{pA}): 91 dB (A)
- Geluidsvermogensniveau (L_{WA}): 80 dB (A)
- Meetonzekerheid (K): 3 dB (A)



Draag gehoorbescherming

② TRILLINGEN

Totale trillingswaarde (tri-axiale vectorsom) zoals bepaald conform EN60745-1:

- Trillingsemissie: ($a_{h, HD}$): $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Meetonzekerheid (K): 1,5 m/s^2

③ EMISSIE DOOR STRALING 30-1.000 MHZ Klasse B

④ Overspanningscategorie

PRODUCT	Overspanningscategorie
PJRC160 SNOERLOZE BETONSTAAL- KNIPPER	Categorie 1 conform IEC 60664-1
JC928 (CE) ACCULADER	Categorie 2 conform IEC 60664-1

⑤ Vervuilinggraad

Vervuilinggraad: graad 4 conform IEC 60664-1 (zowel PJRC160 als JC928 (CE)).

4. TOEPASSINGEN

Knippen van de volgende materialen

- Betonwapening
- Bouten
- Metaaldraadweefsel

5. HET PRODUCTIEJAAR

Op de behuizing van dit apparaat is het productienummer aangebracht. De twee cijfers uiterst links geven het productiejaar aan.

(Voorbeeld)

0 8 8 2 6 0 3 5 D

└

Jaar: 2008

4. GEBRUIKSIINSTRUCTIES VOOR ACCU

1. OPLADEN



WAARSCHUWING

- Voordat u de accu verwijdert: druk de veiligheidsvergrendeling in (zie afb. P) en houd uw vingers uit de buurt van de trekker (afb. A, pos. 5).
- ① **Afb. D:** over de contactpunten van de accu is een beschermkap geplaatst (afb. D, pos. 13) zodat de polen niet kunnen worden kortgesloten. Verwijder deze kap voordat u de accu in de oplader plaatst. **Afb. E:** als u de accu wilt opladen: houd de handgreep van het apparaat stevig vast en verwijder de accu van het apparaat door de vergrendelingen aan beide kanten in te drukken (afb. E, pos. 16).
 - ② **Afb. F:** steek de stekker van de oplader in een wandstopcontact (100 - 240 V AC). De rode LED (afb. F, pos. 20), die aangeeft dat er spanning op het apparaat staat, knippert en er klinken twee korte pieptonen (piep-piep).

ALS DE ORANJE STAND-BY-LED BRANDT:

Als de accu te warm wordt (na langdurig continu gebruik of blootstelling aan direct zonlicht) schakelt de oplader automatisch naar stand-bymodus om de accu te beschermen. De oranje stand-by-LED brandt totdat de temperatuur van de accu weer op een veilig niveau is. Het opladen wordt daarna automatisch hervat.

ALS DE ACCU TE KOUD IS:

Als de accu in de acculader wordt geplaatst maar te koud is (beneden 5 °C), wordt het opladen automatisch onderbroken totdat de temperatuur stijgt tot 5 °C of hoger. Laat de accu opwarmen in een ruimte op kamertemperatuur en probeer hem dan opnieuw op te laden.

ALS DE ORANJE STAND-BY-LED KNIPPERT:

Dit geeft aan dat de accu niet kan worden opgeladen. Neem de stekker van het oplaadsnoer uit het stopcontact en controleer de accuhouder. Verwijder eventueel stof of vuil met

een droge, zachte doek. Als hierna de oranje LED blijft knipperen, is er mogelijk sprake van een defect aan de accu of de oplader. Zend beide naar de dealer voor onderhoud.

③ **Afb. G: de accu opladen.**

- (1) Schuif de accu volledig in de houder op de oplader, totdat hij stevig vastzit.
- (2) Het opladen begint automatisch. Dit wordt aangegeven door de rode oplaadindicator en pieptonen.
- (3) De oplaadtijd bedraagt ongeveer 35 minuten (tot 90% van capaciteit). Deze tijd kan variëren, afhankelijk van temperatuur en bronspanning.
- (4) Bij koude accu's (10 °C of lager) kan het opladen langer duren. Tijdens het opladen bij lage temperaturen branden zowel de rode als de oranje LED.

- ④ **Afb. H: Als de accu opgeladen is, houdt de LED op met rood te branden en gaat hij groen knipperen.** De LED (afb H, pos. 20) knippert langzaam groen en er klinkt gedurende ongeveer 2 seconden een pieptoon. De accu is nu opgeladen tot ongeveer 90% van zijn capaciteit. Het snelladen duurt ongeveer 35 minuten; afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de bronspanning kunnen de oplaadtijd en de opgeladen capaciteit echter variëren.

Afb. I: U kunt de accu al gebruiken als de snellaadfase voorbij is. Als u de accu op de oplader laat zitten, gaat het opladen echter door. Als de accu volledig is opgeladen (tot 100% van zijn capaciteit), gaat LED groen branden en klinkt er een pieptoon van ongeveer 2 seconden.

- (1) Afb. J: Verwijder de accu van de acculader als het opladen is voltooid.
- (2) Afb. K: Trek de stekker van het stroomsnoer van de acculader uit het stopcontact.



LET OP

- Bewaar een ontladen accu niet langere tijd zonder hem op te laden. Een accu kan beschadigd raken doordat hij in ontladen toestand uit het apparaat wordt genomen en gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. Laad de accu direct na het ontladen weer op.

- **Laat de accu na het opladen niet op de oplader zitten. Anders blijft de oplader na het opladen een zwakke stroom door de accu sturen; deze kan de accu beschadigen. Verwijder altijd de accu van de acculader als het opladen is voltooid.**

DEFECTEN AAN ACCU EN ACCULADER

Breng de accu en de acculader naar uw dealer als één van de volgende situaties zich voordoet.

- De rode laadindicator knippert niet als de accu niet in de acculader is geplaatst en de stekker van het stroomsnoer van de acculader in het stopcontact wordt gestoken.
- De rode laadindicator en de oranje stand-by-indicator branden of knipperen beide niet wanneer de accu in de oplader wordt geplaatst.
- De oranje stand-by-indicator blijft branden (en de rode laadindicator gaat niet branden) na meer dan 1 uur oplaadtijd (niet van toepassing bij lage temperaturen).
- De rode laadindicator schakelt ook na 90 minuten oplaadtijd niet over van constant branden naar knipperen.

LEVENSDUUR VAN DE ACCU

Als een van de onderstaande situaties zich voordoet, heeft de accu het einde van zijn levensduur bereikt. Vervang hem dan door een nieuwe.

- Alhoewel de accu volledig is opgeladen, ligt de bedrijfstijd ver onder de normale waarde.



WAARSCHUWING

Laad de accu op wanneer het toerental van de motor omlaag gaat. U kunt er dan van uitgaan dat de accu bijna ontladen is. Verder gebruik van het gereedschap leidt tot overontlading van de accu, wat kan resulteren in een verkorte levensduur van de accu en functionele storingen in het apparaat zelf.



LET OP

Gebruik een accu niet meer als hij aan het einde van zijn levensduur is. Dit leidt tot functionele storingen in het apparaat waarin de accu wordt gebruikt. Ook kan het opladen van een dergelijke accu leiden tot functionele storingen in de acculader.

RECYCLEN VAN LI-ION-ACCUS







De MAX-accu bevat Li-ion-cellen. Het is mogelijk illegaal om deze met het huishoudelijk afval weg te gooien. Vraag uw plaatselijke afvalafvoerbedrijf naar informatie over recycling of correcte verwijdering.



LET OP

Als u een accu weggooit: plaats de beschermkap over de contactpunten om kortsluiting te voorkomen. Zet de kap vast met tape.

UITLEG BIJ LAADINDICATOREN

LED op oplader	Geluidssignaal	Oplaadstatus	
Rode LED knippert. LED knippert eenmaal per seconde. 	Het stroomsnoer is aangesloten op de acculader en het stopcontact. Twee korte pieptonen (piep-piep)	De acculader is aangesloten op stroom.	Het stroomsnoer van de acculader is aangesloten op een stopcontact.
Rode LED brandt. LED brandt continu. 	De accu is op de oplader geplaatst. Een korte pieptoon (piep)	De accu wordt opgeladen.	Snelladen van accu.
Groene LED knippert. LED knippert eenmaal per seconde. 	De accu is opgeladen. Een lange pieptoon van ong. 2 seconden (piieep...)	De accu is opgeladen.	De accu is opgeladen tot ongeveer 90% van zijn capaciteit. Als u de accu op de oplader laat zitten, gaat het opladen door.
Groene LED brandt. LED brandt continu. 	Volledig opgeladen. Een lange pieptoon van ong. 2 seconden (piieep...)	Accu is volledig opgeladen.	Opgeladen tot 100% van capaciteit.
Rode LED brandt. Oranje LED brandt. LED's branden continu. 	—	Beschermend opladen	De accu wordt met een zwakkere stroom opgeladen, om de acculader en de accu te beschermen.
Oranje LED brandt. LED brandt continu. 	—	Stand-by	Als de accu te warm is: het opladen begint automatisch, zodra de temperatuur onder de bovengrens zakt. Als de accu te koud is: plaats de accu enige tijd in een ruimte op kamertemperatuur en probeer hem daarna weer te herladen.
Oranje LED knippert. LED knippert snel (0,1 sec aan/0,1 sec uit). ••••••••••	Opladen is niet mogelijk. Korte, snel opeenvolgende pieptonen gedurende ong. 10 seconden (piep-piep-piep-piep...).	Opladen is niet mogelijk.	De accu kan niet worden opgeladen. De accuhouder op de acculader is vervuld of de accu is defect.

* Als de accu koud is (10 °C of lager) kan het opladen langer duren.

Opmerkingen voor de JC928 Li-ion-acculader (CE)

"Stroomsnoer: gebruik een verwijderbaar stroomsnoer met UL- en CSA-certificering, 18 AWG, twee aders, klassering VW-1, 105 °C, externe snoerlengte minimaal 1,8 m.

Een einde loopt uit in een aangegoten toestelcontactstekker met een configuratie voor 15 A, 125 V (NEMA 1-15P) of 15 A, 250 V (NEMA 2-15P).

Het andere einde loopt uit in een aangegoten stekker die past op de toestelcontactdoos. Als een flexibel stroomsnoer vereist is, moet een geschikt snoer (zie hieronder) worden gebruikt. De flexibele stroomsnoeren SP-2, SPE-2, SV, SVE of SVT kunnen worden gebruikt."

5. BEDIENINGS INSTRUCTIES

1. DE ACCU PLAATSEN/ VERWIJDEREN



WAARSCHUWING

- Voordat u de accu plaatst/verwijdert: druk de veiligheidsvergrendeling in (zie afb. P) en houd uw vingers uit de buurt van de trekker (afb. Q).
- Controleer voor gebruik van het gereedschap of de accu goed is vergrendeld in het apparaat. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot ernstig letsel.

- ① Afb. M: Let er bij het plaatsen van de accu op dat u de accu zodanig invoert in het apparaat, dat de geleideprofielen van accu en apparaat in elkaar grijpen. Duw de accu in de houder in het apparaat totdat hij vastklikt. De vergrendelingen (afb. M, pos. 16) moeten weer in hun oorspronkelijke positie terugveren.
- ② Afb. E: Om de accu te verwijderen: houd de handgreep van het apparaat stevig vast en verwijder de accu van het apparaat door de vergrendelingen aan beide kanten in te drukken (afb. E, pos. 16).

2. MATERIAAL KNIPPEN



WAARSCHUWING

- Houd handen uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Bij het knippen van korte stukken betonstaal kan het afgeknipte deel wegspringen. Let er daarom bij het knippen van betonstaal op dat zich niemand in de mogelijke gevarezone bevindt.
- Verwijder eventuele olie of vet op de handgreep volledig.
Indien olie of vet op de handgreep achterblijft, kan het gereedschap vallen doordat u uw grip verliest.



LET OP

- Plaats het betonstaal (afb. S, pos. 28) tussen de snijmesses. Let erop dat het de onderzijde van de opening raakt (afb. S, pos. 29) en knip het door.
- Als de trekker ingedrukt blijft na het

doorknippen, zal de knipstang een nieuwe slag gaan maken. Laat daarom altijd de trekker los als het betonstaal is doorgeknipt.

- ① Draai de borgmoer (afb. A, pos 11) los met de meegeleverde moersleutel.
- ② Stel de stelbout (afb. A, pos. 10) zodanig in dat het betonstaal in een rechte hoek op het apparaat staat.
- ③ Zet de borgmoer vast met de moersleutel.
- ④ Plaats het te knippen stuk betonstaal (Afb. S, pos. 25) tussen de snijmesses (afb. S, pos. 26).
- ⑤ Zet het betonstaal op de plaats waar u wilt knippen en druk de trekker in om de knipstang (afb. S, pos. 27) te activeren. Houd de trekker ingedrukt totdat het knippen is voltooid. De knipstang keert automatisch terug naar zijn startpositie als het metaal is doorgeknipt en de stang het einde van zijn slag bereikt.
- ⑥ Laat de trekker los en verwijder het betonstaal.

3. DE VENTIELBOUT GEBRUIKEN



LET OP

- Let erop dat de ventielbout niet verder dan nodig wordt aangedraaid. Te sterk aandraaien kan leiden tot lekken van olie of het verdwijnen van onderdelen.
- ① Als u de knipstang halverwege de knipslag wilt terugtrekken, draai dan de ventielbout los (afb. T).
Draai met een schroevendraaier of munt de bout ongeveer één draaiing tegen de wijzers van de klok in (afb. T, pos. 30). De knipstang keert dan terug naar de startpositie.
 - ② Als u verder wilt gaan met knippen, draai de bout dan stevig vast (met de wijzers van de klok mee, afb. T, pos. 31). Als de bout niet is vastgedraaid, kan het apparaat geen metaal knippen.

4. ROTERENDE KOP



WAARSCHUWING

- Houd uw vingers uit de buurt van de trekker wanneer u de kop van het gereedschap draait. De knipstang kan worden geactiveerd, wat kan leiden tot schade of letsel (afb. Q).
- ① De kop van het gereedschap kan 360° worden gedraaid (afb. U).

5. DE SNIJMESSEN VERVANGEN



LET OP

- **Verwijder altijd de accu uit het gereedschap voordat u de snijmesses vervangt.**
 - **De snijmesses zijn scherp: wees voorzichtig wanneer u deze hanteert.**
 - **Let goed op dat de snijmesses in de juiste richting worden geplaatst (afb. W).**
 - **Draai de inbusschroeven waarmee de bladen worden vastgezet stevig vast (afb. V).**
- ① **Draai de inbusschroeven waarmee het snijmes is vastgezet (2 per snijmes) los met inbussleutel nr. 4 en verwijder het oude snijmes.**
 - ② **Plaats het nieuwe snijmes zoals weergegeven in afb. W en draai de inbusschroeven stevig vast.**

6. ONDERHOUD



WAARSCHUWING

- **Controleer voordat u het gereedschap inspecteert of de accu is verwijderd uit het apparaat.** Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot ernstig letsel.
 - **Controleer voordat u de acculader JC928 inspecteert of deze is ontkoppeld van de stroomtoevoer.**
- ① **Inspecteer het gereedschap regelmatig.** Om goed te blijven functioneren, moet het apparaat regelmatig worden geïnspecteerd en schoongemaakt. Controleer regelmatig of alle schroeven goed zijn vastgedraaid. Niet goed vastgezette schroeven kunnen leiden tot ongelukken of defecten. Draai eventuele loszittende schroeven stevig vast.
 - ② **Smeer het apparaat niet.** Gebruik nooit smeermiddel op dit apparaat. Smeermiddelen tasten het smeervet in het apparaat zelf aan, wat kan leiden tot storingen en defecten in het apparaat.
 - ③ **Dompel het gereedschap niet onder in een vloeistof. Gebruik alleen de gespecificeerde olie in het apparaat - geen andere vloeistoffen.**

7. OPSLAG

Bewaar het apparaat niet in een koude omgeving. Sla het op in een warme ruimte. Bewaar het apparaat op een warme en droge plaats als het niet gebruikt wordt. Houd het buiten bereik van kinderen. Alle hoogwaardige gereedschappen slijten door normaal gebruik en vergen daardoor onderhoud of vervanging van onderdelen.

OPSLAG VAN HET APPARAAT

Als u klaar bent met het werk of het gereedschap enige tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de accu uit het apparaat. Bewaar het apparaat met alle bijbehorende accessoires op een goedgeventileerde, droge plaats met een omgevingstemperatuur tussen -20 °C en +40 °C. De accu, met de beschermkap op de contactpunten (ter voorkoming van kortsluiting), dient te worden bewaard op een goedgeventileerde, droge plaats met een omgevingstemperatuur tussen -20 °C en +30 °C.




LET OP

ALS U DE ACCU LANGER DAN 6 MAANDEN OPSLAAT ZONDER HEM TE GEBRUIKEN, KUNNEN DE PRESTATIES ERVAN ACHTERUIT GAAN. VOLG IN DAT GEVAL DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES OP:

- **Laad de accu volledig op voordat u hem opslaat.**
- **Plaats de beschermkap op de contactpunten om kortsluiting te voorkomen.**
- **Bewaar de accu op een goedgeventileerde, droge plaats met een omgevingstemperatuur tussen -20 °C en +30 °C.**
- **Bewaar de accu niet op een plaats waar hij blootstaat aan direct zonlicht.**

PJRC160 (CE)


OPENGEWERKTE
DOORSNEDE EN
RESERVEONDERDELEN

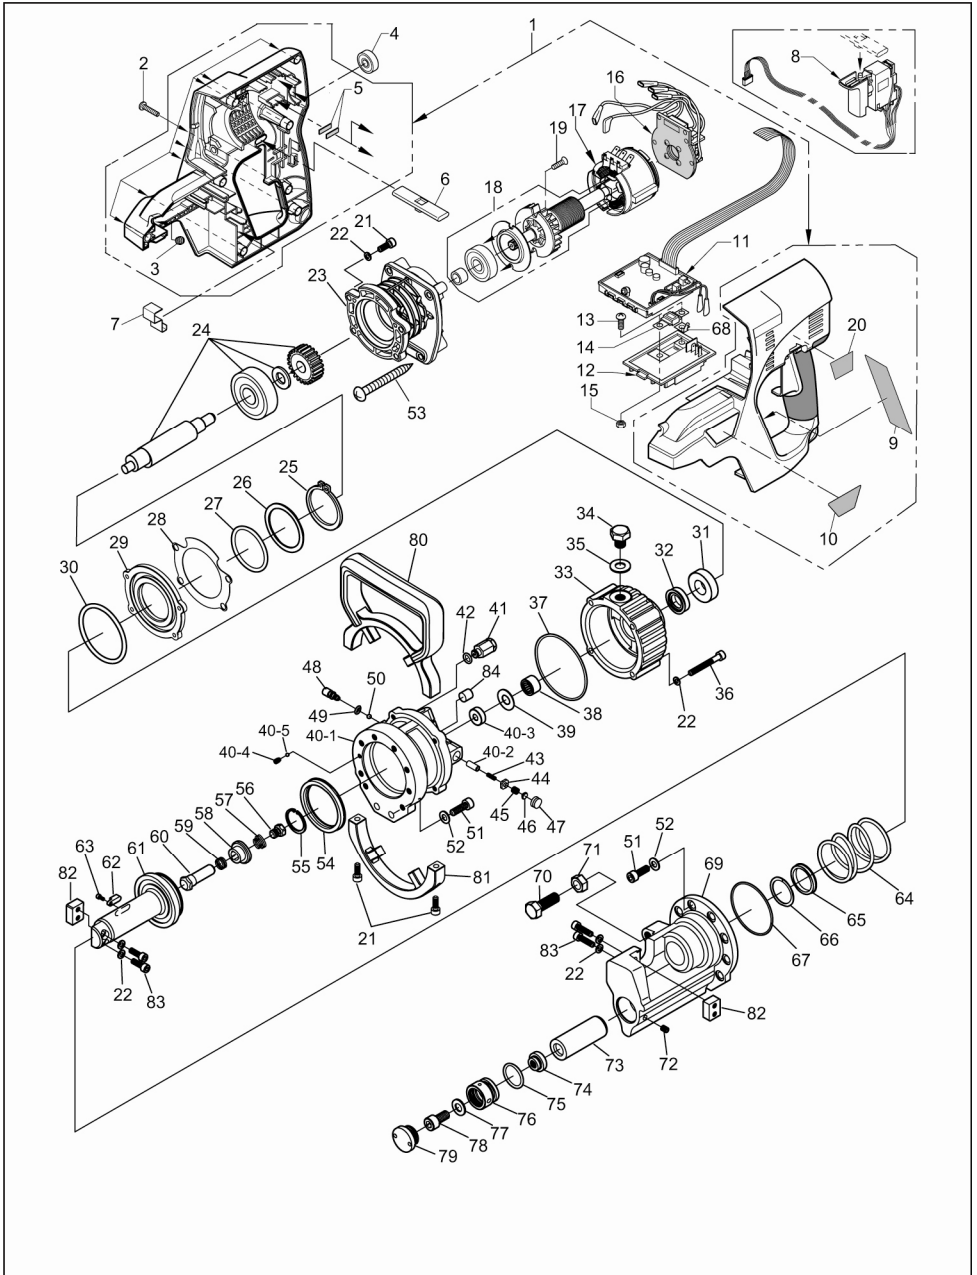



PJRC160 (CE)

ITEM NO.	PART NO.	MATERIAL	NEDERLANDSE BESCHRIJVING
1	PJ70381		MOTORBEHUIZINGSSET (L/R) (CE)
2	AA05590		TAPSCHROEF (B) 4X20 CF (BOLCILINDER)
3	PJ10922	PC	LED-LENS
4	LL11730	Steel	KOGELLAGER 608DD
5	PJ10948	Rubber	SCHUIMRUBBER AFDICHTING
6	PJ10910	ABS	SCHAKELAARHENDEL
7	PJ10921	Steel	VEER
8	PJ70077		TREKKERSCHAKELAAR
9	PJ13144	PET	SPECIFICATIELABEL (CE)
10	PJ13143	PET	PANEELLABEL (CE)
11	PJ70359		HOOFDPRINTKAART
12	PJ70084	PBT+BRASS	ACCU-AANSLUITEENHEID
13	AA21176	Steel	KRUISKOPSCHROEF 5X8 MEC (BOLCILINDER)
14	YU39103		ZEKERING 31500001 RT0
15	CC41101	Steel	ZESKANTMOER 1-5
16	PJ70086		PRINTKAART VOOR STROOMKRING
17	PJ70087	Steel+Copper	STATOR
18	PJ70095	Steel+Magnet	ROTOR-SAMENSTEL
19	AA22105	Steel	BOLVERZONKEN SCHROEF 4X10
20	PJ13142	PET	VERGRENDELLABEL (CE)
21	PJ13877	Steel	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT M5X15
22	PJ13718	Steel	SCHOTELVEERRING D5
23	PJ13716	Aluminum	VERBINDINGSSTUK
24	PJ70350	Steel	ASEENHEID
25	PJ13726	Steel	BORGRING (INTERN) D42
26	PJ13725	Steel	SLUITRING 10635-SC19L
27	PJ13724	Rubber	O-RING P42
28	PJ13722	Fiber	PAKKING
29	PJ13713	Steel	LAGERLOOPRING
30	PJ13723	Rubber	O-RING V56
31	PJ13728	Steel	KOGELLAGER 6002ZZ
32	PJ13729	Rubber+Steel	OLIERING AD15257
33	PJ13727	Aluminum	POMPBEHUIZING
34	PJ13730	Steel	OLIEVULBOUT M10X12
35	PJ13731	Steel+Rubber	STALEN KOGEL 4 MM
36	PJ13732	Steel	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT M5X12
37	PJ13734	Rubber	O-RING S67
38	PJ13735	Steel	NAALDLAGER MET BUITENRING
39	PJ13736	Steel	NAALDLAGER-BACKUP
40	PJ70366	Steel	CILINDERSAMENSTEL
40-1		Steel	CILINDER
40-2		Steel	PLUNJER
40-3		Steel	KOGELLAGER 606ZZ
40-4		Steel	STELSCHROEF MET BINNENZESKANT M4X6
40-5		Steel	STALEN KOGEL 3 MM
41	PJ70367	Steel	DRUKREGELVENTIEL
42	PJ13843	Rubber	O-RING P7
43	PJ13737	Steel	ZUIGERTERUGTREKVEER
44	PJ13738	Steel	REGELVENTIEL
45	PJ13739	Steel	SPRINGVEER REGELVENTIEL
46	PJ13740	Steel	SPRINGVEER-BACKUP 110014
47	PJ13841	PP	PAKKING AFDEKKAP
48	PJ13844	Steel	VENTIELBOUT
49	PJ13845	Steel	O-RING P5
50	PJ13846	Steel	STALEN KOGEL 4 MM
51	PJ13862	Steel	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT M6X18
52	PJ13863	Steel	SCHOTELVEERRING D6
53	AA35601	Steel	KRUISKOPSCHROEF 1.5X50 CF (PLATBOLKOP)
54	PJ13856	Rubber	ZUIGERAFDICHTING

ITEM NO.	PART NO.	MATERIAL	NEDERLANDSE BESCHRIJVING
55	PJ13855	Steel	BORGRING (INTERN) D24
56	PJ13854	Steel	SPRINGVEER-BACKUP
57	PJ13853	Steel	SPRINGVEER
58	PJ13852	Steel	STOP
59	PJ13851	Steel	VEER
60	PJ13850	Steel	VENTIELAS
61	PJ13847	Steel	KNIPSTANG
62	PJ13849	Steel	LANGSSPIE
63	PJ13848	Steel	BORGBOUT LANGSSPIE
64	PJ13857	Steel	TERUGTREKVEER
65	PJ13858	Rubber	STANGAFDICHRING
66	PJ13859	Steel	SPRINGVEER-BACKUP 25X33X2
67	PJ13860	Rubber	O-RING S56
68	PJ10907	Phosphor Bronze	RELAISKLEM
69	PJ13861	Steel	SNIJKOP
70	PJ13872	Steel	STELBOUT M10X30
71	PJ13873	Steel	BORGMOER M10
72	PJ13871	Steel	STELSCHROEF MET BINNENZESKANT M5X6
73	PJ13870	Rubber	LUCHTPAKKING
74	PJ13869	Steel	MOER 10288-BP18
75	PJ13868	Rubber	O-RING P21
76	PJ13867	Steel	LUCHTPAKKINGHOUDER
77	PJ13866	Steel	SCHOTELVEERRING D8
78	PJ13865	Steel	CILINDERKOPSCHROEF 10167-BP18
79	PJ13864	Steel	AFDEKKAP 10226-SC16L
80	PJ13711	Aluminum	ZIJHANDGREEP
81	PJ13712	Aluminum	MONTAGEBEUGEL ZIJHANDGREEP
82	PJ13717	Steel	SNIJMES
83	PJ13876	Steel	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT M5X12
84	PJ13842	Magnet	MAGNEET

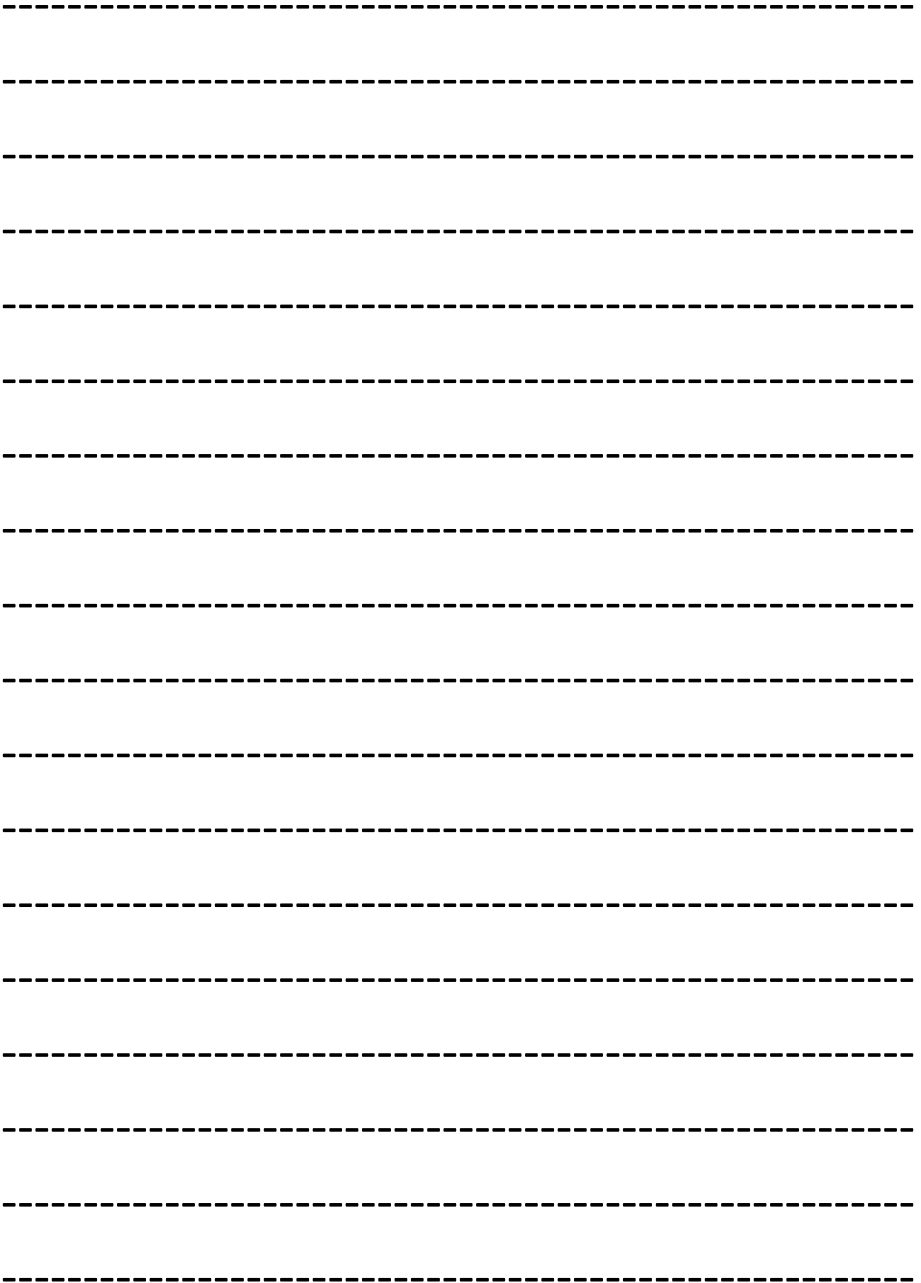

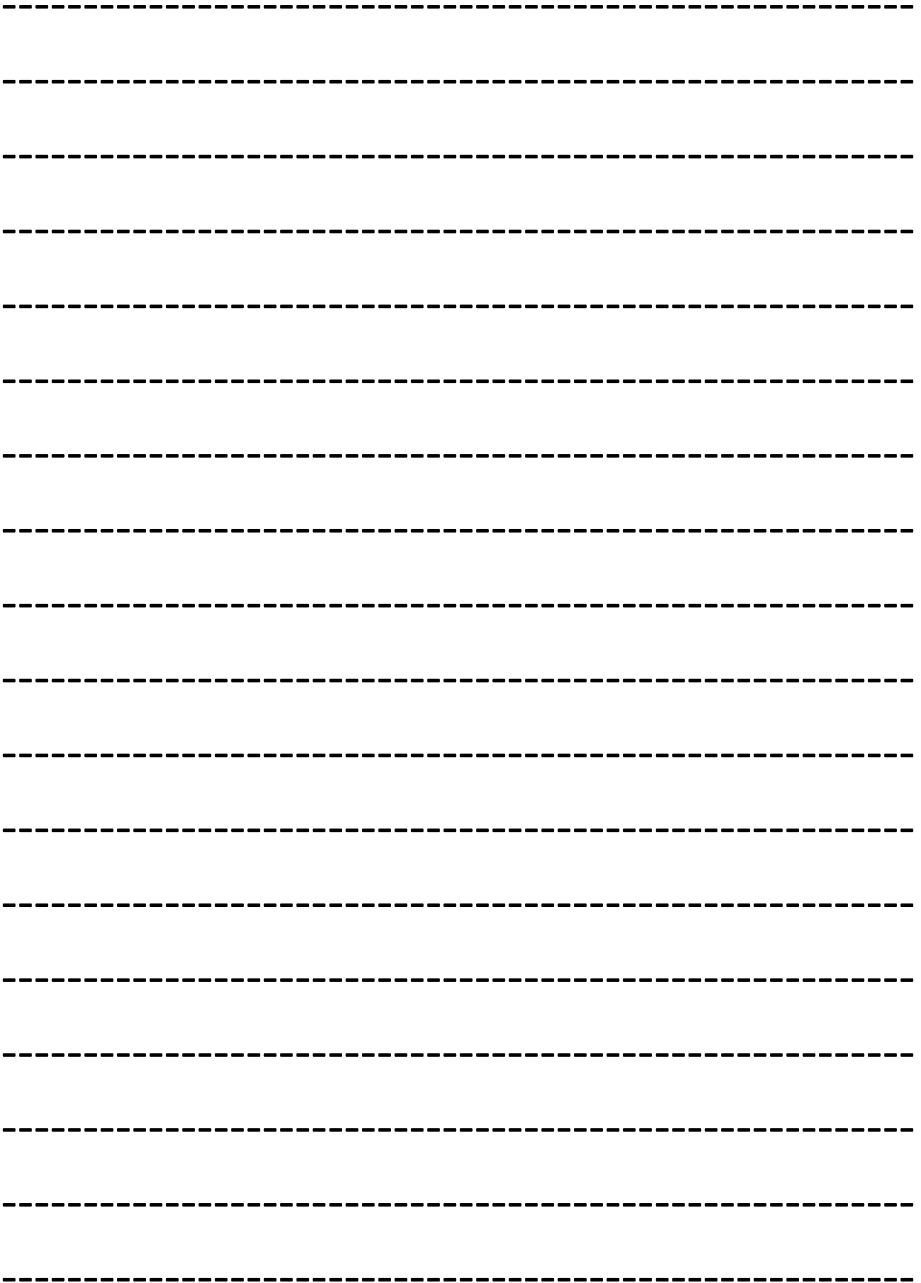

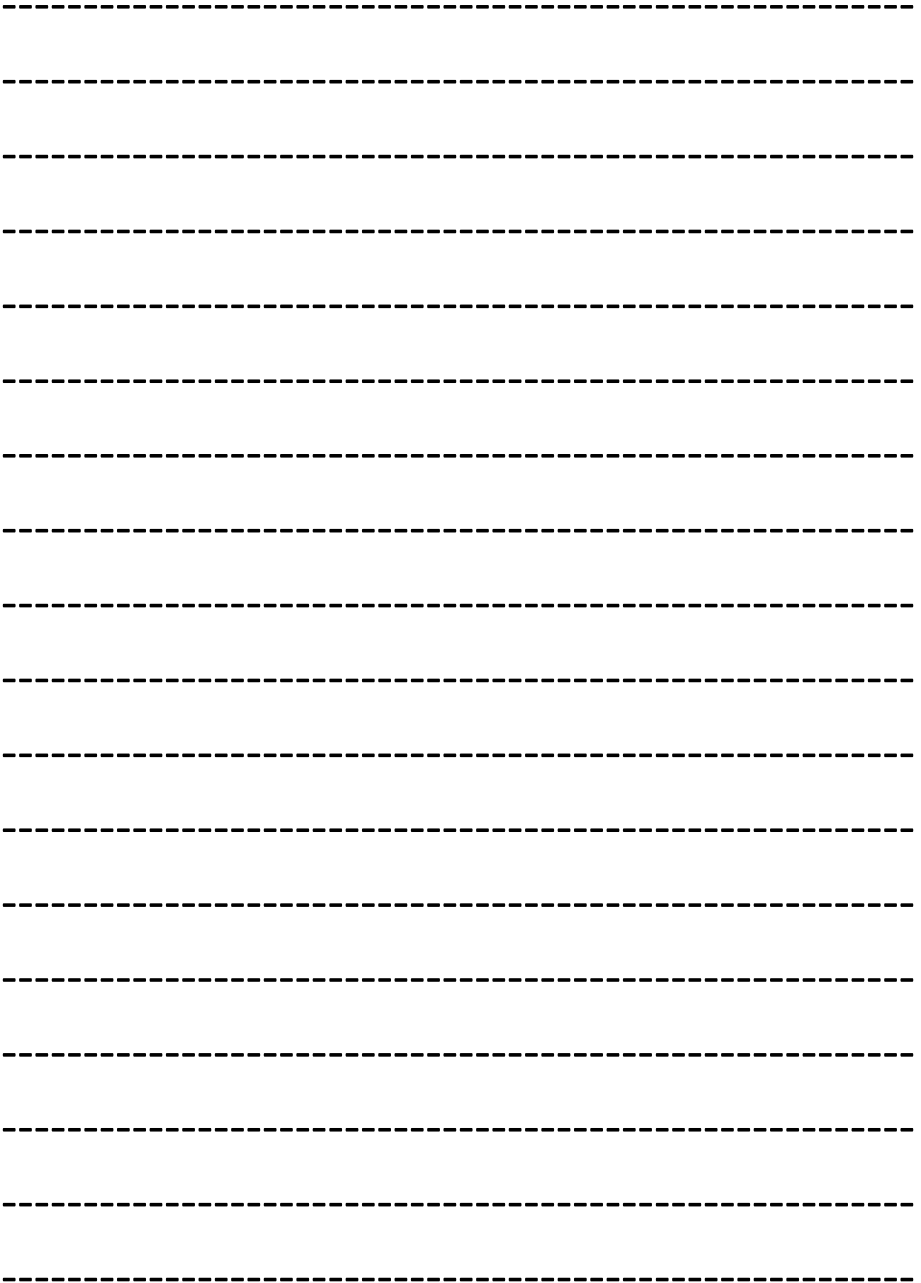

PJRC160

EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij verklaren hierbij als fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat het in deze gebruiksaanwijzing beschreven product voldoet aan de elementaire vereisten ten aanzien van gezondheid en veiligheid uit de hieronder genoemde EG-richtlijnen.

Richtlijn :Machinerichtlijn 2006/42/EG
EMC-richtlijn 2004/108/EG

Fabrikant :MAX CO., LTD.
1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 Japan

Dit product is onderzocht op overeenstemming met de bovengenoemde richtlijnen op basis van de volgende Europese normen.

Machinerichtlijn:
EN ISO 12100-1:2003 + A1:2009, EN ISO 12100-2:2003 + A1:2009,
EN ISO 14121-1:2007, EN 60745-1:2009

EMC-richtlijn:
EMI :EN 61000-6-3:2007
EMS :EN 61000-6-1:2007, EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008,
EN 61000-4-8:1993 + A1:2001

Functie :Directeur Kwaliteitsbeheer
Adres :1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 Japan

Geautoriseerde
vertegenwoordiger :MAX EUROPE BV / Contact voor de Europese markt
Camerastraat 19,1322 BB Almere,
Nederland

- In het kader van kwaliteitsverbetering kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

MAX CO.,LTD.

MAX EUROPE BV

Antennestraat 45
1322 AH Almere,
Nederland Telefoon:
+31-36-546-9699 FAX:
+31-36-536-3985

www.max-ltd.co.jp/int/ (WERELDWIJDE site)

www.max-europe.com (EUROPESE site)

4009915
111129-00/01

